



**SI 1455**  
Só para técnicos especializados!  
1/1

# SERVICE INFORMATION

## TUBO DE ASPIRAÇÃO DE CONEXÃO MERCEDES-BENZ W211

### RUPTURA NOS TIRANTES DAS MUDANÇAS

Adequado para	Produto: tubo de aspiração de conexão		
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>Nº Pierburg</b>	<b>Nº de ref.*</b>	<b>Substituição para*</b>
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	7.00246.33.0	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.0 ... .29.0

#### POSSÍVEIS RECLAMAÇÕES:

- Perda de potência
- Válvulas sem função
- Tirantes das mudanças quebrados
- Lâmpada de erro acesa



A causa dos danos não se encontra no tubo de aspiração, mas na linha com fuga da ventilação do motor. A linha da ventilação do motor passa por cima dos tirantes das mudanças no tubo de aspiração. A linha da ventilação do motor originalmente instalada pode apresentar fuga devido ao envelhecimento ou esforço.

Se ocorrer aqui o vazamento de óleo e o gotejamento sobre os tirantes das mudanças, o material sintético dos tirantes das mudanças pode tornar-se poroso e quebrar.


- Se ocorrer o vazamento de óleo, a linha de plástico tem de ser substituída imediatamente por uma linha em alumínio.
- Se os tirantes das mudanças já estiverem danificados, o tubo de aspiração deverá ser substituído.



Imagem de danos: Ruptura nos tirantes das mudanças

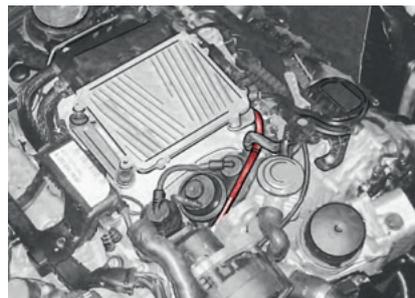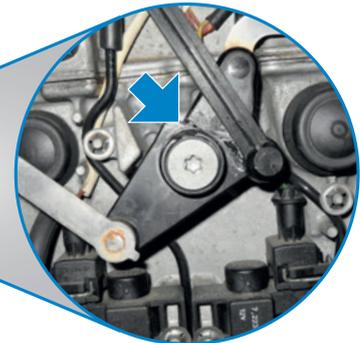

Compartimento do motor W211 com linha da ventilação do motor (destacada)

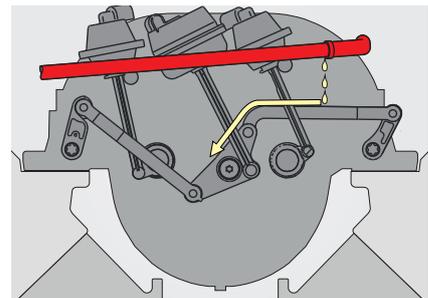

Causas dos danos: o óleo sai da linha da ventilação do motor (destacada) e danifica os tirantes das mudanças

Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.  
\* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.