

## Pericolo di scambio dei rulli tenditori

Informazione tecnica n. 1756

### Costruttore di veicoli:

Opel, Vauxhall, Holden

### Articoli interessati:

N.	RUVILLE N.	OE N.	Costr. N.
1	55306	56 36 738	97 91 95
2	55342	6 36 729	97 94 88

### Nota importante:

La forza di pretensione e l'ammortizzazione dei rulli tenditori non sono identiche.

Nel caso di una applicazione errata esiste il pericolo che la cinghia dentata salti provocando danni al motore.

Nel montaggio dei suddetti rulli tenditori si deve prestare attenzione alla corretta applicazione. Esternamente i due tipi appaiono uguali.



Tuttavia il rullo tenditore 55342 dispone di un campo di lavoro o più ampio e di un cuscinetto per alte temperature. Di conseguenza è adatto per regioni "calde" (p.es. Asia, Australia).



I rulli tenditori si distinguono grazie al numero del Costruttore stampigliato sul lato posteriore (freccia rossa).