

при длительном или неправильном хранении, камеры высокого давления и питающие камеры гидрокомпенсаторов могут оказаться пустыми и в систему может попасть воздух. В таких случаях во время работы двигателя наблюдается шум в приводе клапанов. Для устранения данной проблемы гидрокомпенсаторы необходимо прокачать определенным способом, который предписан производителем. Также рекомендуется проверка давления масла, чтобы свести к минимуму неисправности, связанные с загрязнением каналов смазки или масляным голоданием. Замена масла в двигателе и масляного фильтра также рекомендуется, согласно спецификации производителя.

Если указанные рекомендации не решили проблему, неисправные гидрокомпенсаторы должны быть заменены.

Рекомендация по удалению воздуха из гидрокомпенсаторов:
При определенных условиях эксплуатации (многократный запуск/остановка холодного двигателя)
могут наблюдаться шумы в приводе клапанов.

Ayrıca motor yağı b
edilmesi önerilir.
Motor yağının ve filtr

Прокачка воздуха из гидрокомпенсаторов гарантируется при соблюдении следующих рекомендаций:

- 1. Если шум в приводе клапанов возникает после первого запуска двигателя (перезапуска), или на холостых оборотах на прогретом двигателе, то двигателю необходимо дать поработать на постоянных оборотах 2500 мин⁻¹ или на переменных оборотах между 2000 и 3000 мин⁻¹ на протяжении 4 мин.
 - 2. После двигателя должен поработать на холостых оборотах около 30 секунд.
 - 3. Если по завершении пунктов 1 и 2 - шум в приводе клапанов устранен, значит гидрокомпенсаторы прокачаны. Если шум в приводе клапанов присутствует, необходимо повторить циклы прокачки, описанные в пунктах 1 и 2.
 - 4. В 90 % случаев гидрокомпенсаторы прокачиваются после прохождения первых 2-х циклов.
 - 5. В некоторых отдельных случаях циклы прокачки необходимо повторить до пяти или шести раз.
 - 6. Если же после выполнения 5-ти циклов прокачки шум в приводе клапанов все еще присутствует, то соответствующий гидрокомпенсатор необходимо осмотреть и при необходимости заменить.

SR Hidraulični podizači ventila

Hidraulični podizači ventila isporučuju se napunjeni uljem. Ukoliko se skladište previše dugo ili nepravilno, mogu izgubiti ulje i doći u kontakt sa vazduhom, a to može rezultirati pojavom buke kod ventila. Kako bi se to izbeglo, potreбно je elemente ponovo napuniti pre ugradnje, u skladu sa preporukama proizvođača. Preporučuje se provera pritiska ulja, kako bi se smanjila mogućnost pojave ekvara, kontaminacije ili gubitka ulja. Preporučljiva je zamena ulja i filtera, pri čemu je važno da koristite proizvod koji odgovara specifikacijama proizvođača. Ukoliko ove mere ne dovedu do poboljšanja, deo koji trebalo zameniti. Preporuke za odzraчење hidrauličnih elemenata. Pod određenim uslovima (npr. kod hladnog starta ili remontovanog motora) može se pojaviti buka kod ventila. Kako bi se obavilo odzraчење elemenata hidrauličnog sistema, treba sprovesti sledeću proceduru:

- Ukoliko se nakon prvog starta motora (kod remontovanih motora), startovanja motora ili tokom praznog hoda motora pojavi buka kod ventila, motor bi trebalo da radi konstantno na 2500 rpm ili pri promenljivoj brzini između 2000 i 3000 rpm 4 minuta.
 - Zatim bi trebalo ostaviti motor da radi najmanje 30 sekundi.
 - Ako se, nakon završetka ovog ciklusa buka kod ventila smanjila, elementi su odzraćeni. Ukoliko je buka kod ventila još uvek prisutna, treba ponoviti korake 1 i 2.
 - 90% svih slučajeva obično se završi nakon prvog ciklusa.

jeophodno ponoviti ciklus pet do šest puta.
Ako ujavi buka kod ventila, preporučuje se da se hidraulični podizač ukloni,

ludur. Hatalı dolum veya uzun süreli saklama nedeniyle tapetler ya
da büyük ihtimal valf gürültüsüne neden olur. Bunu düzeltmek için,
erin prosedürüne uygun olarak yeniden doldurulması gereklidir.
veya yağı azlığı nedeniyle arıza olasılığını en aza indirmek için test
nesi de önerilir. Lütfen üreticinin şartlarına uygun bir ürün
الذى من الممكن، في تكثيف الإمداد بهذه العناصر
لتحقيق الصمامات عند تشغيل
مقرها من الجهة الصناعية.

östermiyorsa, etkilenen parçanın kendisi değiştirilmelidir.

- an sonra (motorun montajından sonra), motorun çalışmaya
sında valf gürültüsü meydana gelirse, motor 2500 dev /dak'da sabit
om arasında değişen bir hızda 4 dakika boyunca çalışmalıdır.
saniye bekletilmelidir.
nra, valf gürültüsü azaltıyorsa, parçalar tekrar devreye sokulmuştur,
ve 2. adımlar tekrarlanmalıdır.
erde düzelir.
ş veya altı defa tekrarlamak gerekebilir.
ü hala devam ediyorsa, gürültülü tapetin çıkarılması, değiştirilmesi ve

السؤال العادي كورة اعدادية ملخص الامتحانات في .. العوالي AR تنبيه!

يتم توريد العناصر الهيدروليكيه لمحاذة خلوص الصمامات في المخزن لفترة طويلة أو حتى في حالة التخزين الخاطئ أن تفرغ جهاز الهيدروليكي إلى حد ما ويتسرب الهواء إلى داخل النظام. في مثل هـ المحرك، وإصلاح ذلك، يجب تفريغ الهواء من عناصر محاذة خلوص ويندجد ضعف، ذلك أيضًا عملية فحص، ضغط النبض.

إذا لم ينجح هذا الإجراء، فإنه ينبغي بعدها استبدال العنصر المعنى
لمواصفات أو موالقات الجهة الصانعة.

في ظل طروف تشغيل معينة (بدء التشغيل المتكرر/ بدء الدوران على
الصمامات)

- يتم ضمان التفريغ السريع للهواء من حجرات الضغط المرتفع وجهاً للتوصيات التالية:

 - إذا حدث ضجيج بعد تدوير المحرك للمرة الأولى (تركيب المحرك المحادي على الساخن)، فإنه ينبغي ترك المحرك دائراً لمدة 4 دقائق تقريباً على سرعة دوران 2500 لفة في الدقيقة أو على سرعات دوارة متغيرة ما بين 2000 و 2500 لفة في الدقيقة.
 - بعد ذلك ينبغي ترك المحرك دائراً على وضع الدوران المحادي لمدة 1 دقيقة.
 - في حالة عدم سماع ضجيج بالصمامات بعد تنفيذ الخطوة 1، ضجيج الصمامات مسموعاً، فيجب تكرار تنفيذ الدورة بحسب الخطوات 1 و 2.
 - من المفترض أنه في 90% من جميع الحالات يختفي الضجيج.
 - في حالات قليلة قد يكون من الضروري تكرار الدورة لما يصل إلى 5 مرات.
 - إذا ظل ضجيج الصمامات مسموعاً وبوضوح بعد الخطوة 5، فوفقاً.

DE Hydraulische Ventilspielausgleichselemente im Motor

Die Ventilspielausgleichselemente werden in aller Regel mit Öl gefüllt ange liefert. Möglich ist jedoch, dass bei längerer oder auch falscher Lagerung der Hochdruck- und Vorratsräume dieser Hydraulikelemente z.T. leer laufen und Luft in das System gelangt. In solchen Fällen kann es beim Motorbetrieb zu Ventiltriebsgeräuschen kommen. Um diese zu beheben, müssen die Ventil spielausgleichselemente nach einer bestimmten, vom Hersteller vorgegebenen Prozedur entlüftet werden. Dazu gehört auch die Überprüfung des Oldrucks. Erst wenn diese Maßnahme keinen Erfolg zeigt, sollte das betroffene Element ausgetauscht werden! Beim Ölwechsel muss stets beachtet werden, dass es sich um ein Öl nach den Spezifikationen bzw. Freigaben des Herstellers handelt.

Empfehlung zur Entlüftung von hydraulischen Ventilspieldausgleichselementen im Motor. Unter bestimmten Betriebsbedingungen (Mehrfachstart/Kaltstart/Motorerstmontage) kann es zu Ventiltriebsgeräuschen kommen. Ein schnelles Entlüften der Hydraulikelementenhochdruck- und -vorratsräume ist mit den folgenden Empfehlungen gewährleistet:

1. Tritt nach dem Motor-Erststart (Erstmontage), dem Motorstart oder während eines Heißleerlaufs ein Ventiltriebsgeräusch auf, sollte der Motor für ca. 4 Min. bei einer konstanten Drehzahl von ca. 2500 min⁻¹ oder wechselnden Drehzahlen zwischen 2000 und 3000 min⁻¹ laufen
 2. Anschließend hat eine Leerlaufperiode von ca. 30 Sek. zu erfolgen.
 3. Ist nach Abschluss von Punkt 1 und 2 kein Ventiltriebsgeräusch hörbar, der Stöbel entlüftet. Ist immer noch ein Ventiltriebsgeräusch wahrnehmbar, ist der Zyklus aus Punkt 1 und 2 zu wiederholen.
 4. Es ist davon auszugehen, dass 90 % aller auftretenden Fälle mit dem ersten Laufzyklus ruhig werden.
 5. In wenigen Einzelfällen kann es notwendig werden, den Laufzyklus bis zu fünf oder sechs Mal zu wiederholen.
 6. Ist das Ventiltriebsgeräusch nach Punkt 5 noch deutlich hörbar, so empfiehlt es sich, das betroffene Element auszutauschen und eventuell zu untersuchen.



EN Hydraulic Ta

Hydraulic tappets are delivered filled with oil. However due to incorrect or prolonged storage the tappets may lose oil or become aerated, possibly resulting in valve noise. To rectify this it is necessary that the elements are refilled strictly in accordance to the manufacturers' procedure before fitting. Also it is recommended that the engine oil pressure is tested to minimize the possibility of failure due to contamination or oil

