

## Zeitwertgerechte Reparaturlösung für Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano und VW Crafter, LT!

Erste Warnzeichen, die Sie auf Störungen und Defekte im Bereich des Kardantriebs hinweisen:


- Geräusche aus Richtung Fahrzeugunterboden, meist bei bestimmten Drehzahlen / Geschwindigkeiten
- Ungewöhnliche Vibrationen
- Schlagende Geräusche in Lastwechselsituationen

Der Grund dafür ist möglicherweise ein defektes oder verschlissenes Kreuzgelenk. Dies kann zum kompletten Ausfall des Antriebsstranges führen. Sie sollten das Gelenk im Zweifelsfall immer ersetzen.

### Hinweis!

Im OE-Segment ist das Kreuzgelenk nicht einzeln erhältlich. Das bedeutet: Ersatz der kompletten Kardanwelle mit hohen Kosten für den Fahrzeughalter

**Wir von febi haben für Sie und Ihren Kunden eine kostengünstige und technisch einwandfreie Reparaturlösung.**

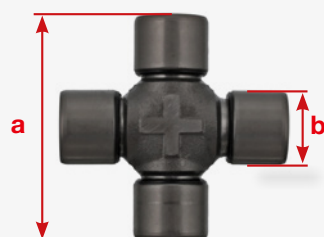

febi	a, mm	b, mm
14512	74.5	24
38414	88	31
38415	75	27
38416	88	24
38417	88	27

### Sie ersetzen nur die Kreuzgelenke!

Ihr Kunde wird sich über den Kostenvorteil sicherlich freuen.

### Achtung!

In Online-Teilesuchmaschinen sind einem Fahrzeugtyp häufig mehrere Kreuzgelenke zugeordnet. Wir empfehlen, vor der Teilebestellung das alte Kreuzgelenk mit den von uns hinterlegten Maßen abzugleichen. Bitte messen Sie dazu die Länge des Kreuzgelenkes mit leicht angepressten Lagern (a) sowie den Außendurchmesser eines der vier Lager (b).

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)