

Brzdový váleček BWD119

Změna na brzdovém válečku BWD119

Na základě trvalého průzkumu na trhu jsme zjistili, že při montáži brzdových čelistí může dojít k vyklouznutí protiprašných manžet z drážky na pístu v brzdovém válečku. Nesprávné usazení protiprašné manžety má za následek vniknutí vody a tím vznik koroze a netěsnost válečku.

K zamezení tohoto problému a za účelem zvýšení kvality byla provedena tvarová změna drážky na pístu z kulaté na hranatou. Toto zlepší usazení manžety (viz.foto).

Pozor: při údržbě a opravě bubnové brzdy dbejte na správnou polohu všech montážních dílů. K tomu patří i správné usazení protiprašných manžet na brzdovém válečku.

