

## Cilindretto BWD119

### Aggiornamento tecnico cilindretto BWD119

Nell'ambito delle normali operazioni di monitoraggio delle segnalazioni provenienti dalla rete è stato accertato che durante la sostituzione delle ganasce freno potrebbe venire modificato il posizionamento dei cappucci parapolvere dei cilindretti. Un posizionamento scorretto potrebbe consentire l'ingresso di acqua nel cilindretto causando corrosione e usura prematura/perdite di fluido.

Per ridurre la possibilità che si presenti questo problema e migliorare l'integrità del complessivo, i pistoncini del cilindretto ora dispongono di scanalature a sezione quadrata per un migliore posizionamento dei cappucci parapolvere (vedi illustrazione).

“Nota: A sostituzione avvenuta delle ganasce freno o dei cilindretti verificare che tutti i componenti siano posizionati correttamente. Prestare particolare attenzione al posizionamento dei cappucci parapolvere dei cilindretti.”

