



SERVICE INFO



テンションプーリー 531 0203 20 の組立説明書

メーカー：アウディ、セアト、シュコダ、
フォルクスワーゲン

型式：

アウディ：A3、A4

セアト：Alhambra、Altea、Altea XL、
Cordoba、Ibiza III、Leon、
Toledo II、Toledo III

シュコダ：Fabia、Octavia、Superb

VW：Bora、Caddy III、Golf IV、Golf V、
Golf VI、Jetta III、New Beetle、
Passat、Polo、Sharan、Touran、
Multivan/Transporter T5

エンジン：1.6、2.0、2.0i

部品番号：531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



画像 2：スタッドが正しく固定されている状態

テンションプーリー 531 0203 20 を取り付ける際は、スタッドのねじ山 (M10) が完全に固定され、エンジンブロックと同じ高さになっていることを確認する必要があります。ねじ山がブロックから突き出ているではありません (画像 2 を参照)。

スタッドのねじ山 (M10) が完全に固定されていない場合 (画像 1 を参照)、テンションプーリーがエンジンブロックの表面と同じ高さにならず、破損します。スタッドのねじ山が突き出ている状態でテンショナーを締め付けても、テンショナーが正しく固定されているように見えます。

エンジンの動作中にテンションプーリーで発生する力により、スタッド/テンショナーが緩み、エンジンが大きく破損する可能性があります。

スタッドのねじ山がエンジンブロックと同じ高さか、それよりも低い位置にあることを確認してください。スタッドがそれ以外の位置にある場合、テンションプーリーが故障する可能性があります！

自動車メーカーの仕様を順守してください！



画像 1：スタッドが正しく固定されていない状態



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT