

Pericolele utilizării incorecte a rotelor întinzătoare 531 0054 30 și 531 0626 30

Producător:

Opel, Vauxhall, Holden

Nr. piesă LuK AS: **531 0054 30**
531 0626 30

Nr. OE (echipare originală):
56 36 738
56 36 729

Nr. producător: 979195
979488



Fig. 1: 531 0626 30 (979488)



Fig. 2: 531 0626 30 (979488)

În momentul instalării rotelor întinzătoare mai sus menționate, se vor respecta indicațiile pentru fiecare autovehicul. Ambele modele par identice la exterior.

Rola întinzătoare **531 0626 30** are o plajă de tensionare mărită și un rulment care funcționează la temperaturi mai ridicate.

Identificarea rotelor întinzătoare se face după numărul producătorului ștanțat pe fața posterioară (**fig. 2, săgeată**).

Forța de pre-tensionare și amortizarea rotelor întinzătoare diferă!

Montarea incorectă poate duce la sărirea curelei de distribuție, ceea ce ar rezulta în deteriorarea motorului.

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 10.2007

(înlocuiește documentul din 05.2007)

INA 0005

Informațiile prezente pot suferi modificări

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG