

Pískavé hluky z oblasti plochého drážkového řemene

Výrobci:	Opel, Vauxhall
Modely:	Corsa C od 2004 Corsa D od 2007 Tigra B od 2004 Agila od 2004 Meriva od 2004 Combo od 2004 Astra-H od 2005
Kódy motorů:	C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH


LuK-AS-č.:
Pro alternátory DENSO: 535 0151 10
Pro alternátory VALEO: 535 0063 10

Diagnóza:
Pískavé hluky z oblasti plochého drážkového řemene.


Možná příčina poškození:
Poškozená alternátorová volnoběžka.

Odstranění:
U alternátorů DENSO se má podle výrobce vozidla vyměnit originálně montovaná volnoběžka za modifikovanou alternátorovou volnoběžku značky INA (viz obrázek 1).

Pokud je použit alternátor VALEO, nabízí INA rovněž alternátorovou volnoběžku. Protože se obě volnoběžky opticky téměř neliší, věnujte prosím pozornost jejich drobným rozdílům (viz obrázek 3).

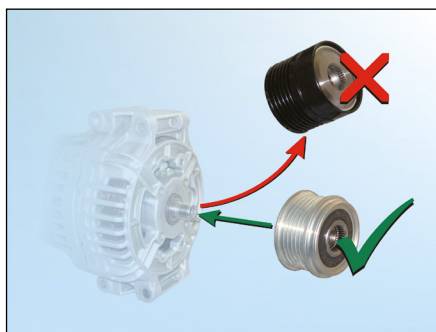


Obrázek 1: Náhrada výrobku

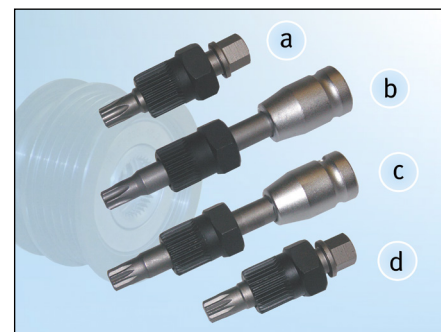

Obrázek 2: Přehled speciálního nářadí

Pokyn:
Pro výměnu alternátorové volnoběžky použijte příslušné speciální nářadí Schaeffler.

- a. 400 0235 10 (torx, krátký)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (více-hran, standard)
- d. 400 0234 10 (více-hran, krátký)

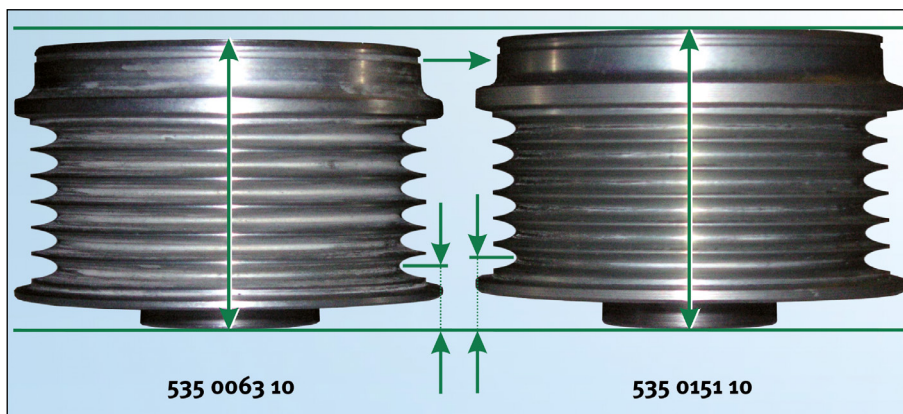

Obrázek 3: Rozlišení alternátorových volnoběžek INA 535 0063 10 (VALEO) a 535 0151 10 (DENSO)

Doporučení:

V rámci diagnostiky a opravy přezkontrolujte kompletní rozvod a pohon přidavných agregátů a případně vyměňte ozubený a plochý drážkový řemen, jakož i napínací a vodící kladky.



Dbejte údajů výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 04.2009
INA 0029

Technické změny vyhrazeny
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG