

Zgomote la nivelul antrenării accesoriilor auxiliare la motoarele 1.9 TDI

Producător: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen


Modele:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
Skoda: Octavia
VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5


Motoraie: 1.9 TDI

Numere OE: 038 903 315 AE

Nr. Art.: 534 0132 30

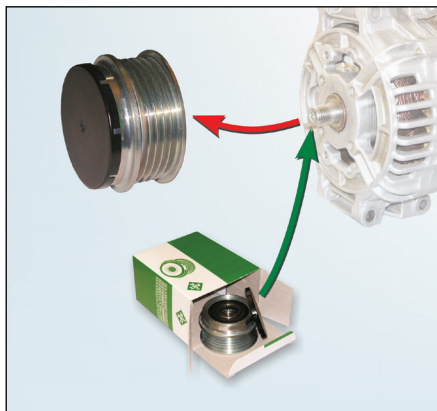

Imagine 1: Recomandare: Schimbarea rolei cu roată liberă pentru alternator

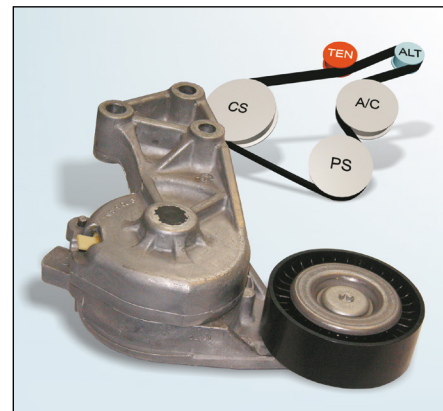

Imagine 2: Braț întinzător 534 0132 30 montat pe motoare 1.9 TDI cu ghidare pentru cureaua de transmisie

Datorită mișcărilor dinamice puternice ale curelei de accesorii se pot produce zgomote în cazul acestui motor.

În unele cazuri zgomotul continuă și după înlocuirea curelei de accesorii precum și a rolor de întindere și de ghidare.

Pentru reparare se recomandă astfel și înlocuirea rolei cu roată liberă pentru alternator.

Aceasta contribuie la o reducere substanțială a sarcinii la care este supusă antrenarea accesoriilor, reducându-se vârfurile de tensiune din curea precum și vibrațiile.

Pentru găsirea modelului exact al rolei cu roată liberă pentru tipul de autovehicul vă rugăm să consultați cataloagele.

Legendă pentru imaginea 2:

- TEN = braț întinzător
- ALT = alternator cu rolă cu roată liberă
- A/C = compresor pentru climatizare
- PS = pompă servo
- CS = arbore cotit



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 10.2009

INA 0044

Informațiile prezente pot suferi modificări
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG