

Zörejek a segédhajtás tartományából az 1.9 TDI motoroknál

Gyártó: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen


Modellek:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
Škoda: Octavia
VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motorok: 1.9 TDI

OE számok: 038 903 315 AE

Cikkszám: 534 0132 30

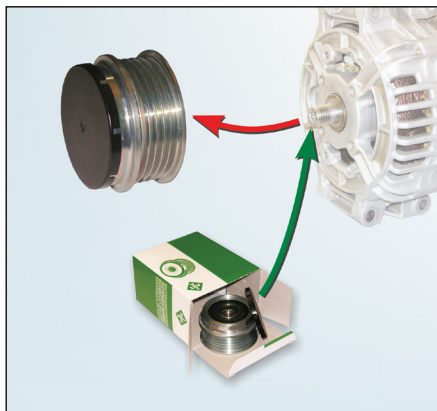

1. ábra: Ajánlás: A generátor szabadonfutó cseréje



2. ábra: Az 1.9 TDI-motorba beszerelt 534 0132 30 cikkszámú feszítőkar a szíjfutással

A bordás-ékszíj erős dinamikus mozgásai következtében ezeknél a motoroknál előfordulhat zajképződés.

Néhány esetben a zaj a bordás-ékszíj, valamint a feszítő- és terelőgörgők cseréje után is megmarad.

A javításhoz ezért alapvetően ajánlatos a generátor szabadonfutót is kicserélni!

Ez hozzájárul az aggregátüzem lényeges tehermentesítéshez azáltal, hogy a szíjban fellépő feszültségcsúcsokat, valamint a rezgési viselkedést redukálja.

Az illeszkedő generátor szabadonfutó pontos hozzárendelését a járműhöz, a katalógusokból vehetik ki.

Magyarázat a 2. ábrához:

- TEN = feszítőkar
- ALT = generátor szabadonfutóval
- A/C = klímakompresszor
- PS = szervoszivattyú
- CS = forgattyústengely



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2009.10. állapot

INA 0044

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG