

INFO TECHNIQUE



Instructions de montage pour le galet tendeur 531 0203 20 dans le kit de distribution 530 0171 10 et dans le kit de distribution avec pompe à eau 530 0171 30

Constructeurs : Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modèles :

Audi : A3, A4
Seat : Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda : Fabia, Octavia, Superb
VW : Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Moteurs : 1.6, 2.0, 2.0i

Réfs. OE : 06A 109 479 (remplacée)
06A 109 479 A (remplacée)
06A 109 479 B (remplacée)
06A 109 479 C (remplacée)
06A 109 479 F (actuelle)

Réfs. INA : 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Image 1 : le goujon fileté n'est pas correctement vissé.



Image 2 : le goujon fileté est correctement vissé.

Lors du montage du galet tendeur 531 0203 20, vous devez impérativement veiller à ce que le filetage (M10) du goujon fileté soit vissé entièrement dans le bloc-moteur. Plus aucun taraudage ne doit être visible (voir Image 2).

Si le filetage (M10) du goujon fileté n'est pas correctement vissé (voir Image 1), le galet tendeur est mal positionné par rapport à la surface de contact du bloc-moteur et risque d'être endommagé. Le goujon fileté, étant rentré dans le galet tendeur, donne l'impression d'être entièrement vissé.

Lorsque le moteur tourne et que d'importantes contraintes sont engendrées au niveau du galet tendeur, le goujon fileté peut se desserrer. Le bon fonctionnement du galet tendeur n'est alors plus garanti.



Veillez impérativement à ce que le filetage du goujon fileté soit entièrement vissé au bloc-moteur. Une mauvaise position du goujon fileté est susceptible d'entraîner un dysfonctionnement du galet tendeur.

Remarque :

Pour tendre la courroie crantée, utilisez une clé à 6 pans creux de 6 mm afin de tourner l'excentrique.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 02.2011

INA 0067

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

