



1/2

SERVICE INFO – INA 0067



Monteringsanvisninger for spennrulle 531 0203 20

i tannremsettet 530 0171 10 og vannpumpesettet 530 0171 30

Modeller:

- Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motorer:

1.6, 2.0, 2.0i

OE nr.:

06A 109 479 (erstattet)
06A 109 479 A (erstattet)
06A 109 479 B (erstattet)
06A 109 479 C (erstattet)
06A 109 479 F (nåværende)

Artikkel nr.:

531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Figur 1: Skruen er ikke skrudd inn riktig.



Figur 2: Skruen er skrudd inn riktig.

Ved montering av spennrullen 531 0203 20, må du sørge for at gjengene (M10) på skruen er helt skrudd inn, og i flukt med motorblokken. Gjengene skal ikke komme ut fra blokken (se bilde 2).

Hvis gjengene (M10) på skruen ikke er helt skrudd inn (se bilde 1), er ikke spennrullen i flukt med overflaten til motorblokken og vil derfor bli skadet. Stramming av spennheten inn på den utstikkende gjengede delen av skruen vil gi inntrykk av at spennheten er korrekt festet.

Når motoren går kan de resulterende kreftene i spennrullen føre til at skruen/spennheten løsner, noe som kan føre til stor motorskade.

Du må sørge for at gjengene på skruen er i flukt med eller er under motorblokken!
Hvis skruen er i en annen posisjon, kan dette føre til en funksjonsfeil i spennrullen!

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

Henstilling:

Bruk en 6 mm sekskantet unbrakonøkkel til å dreie kammen og stramme tannremmen.

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.