



## SERVICE INFO – INA 0167



# Pompă de răcire 538 0314 10

## Cedarea a fost cauzată de utilizarea unei etanșări suplimentare

Producător: Chevrolet, Opel

Modele:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax  
Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motorizare: 1.2, 1.4

Nr. identificare piesă: 538 0314 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Fig. 1: 538 0314 10 – Pompă de răcire cu garnitura aferentă

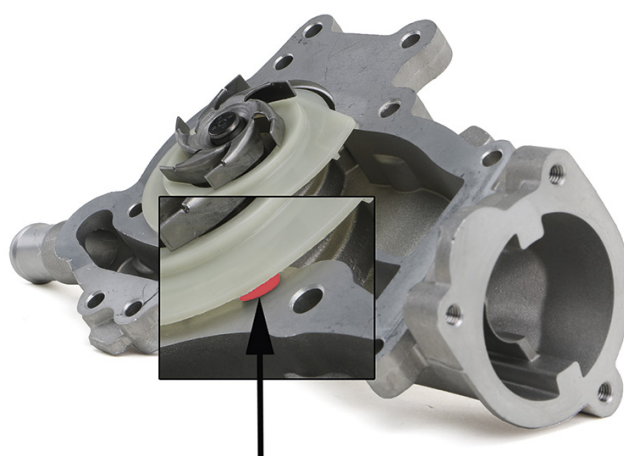


Fig. 2: Deteriorarea protecției din plastic din cauza etanșării excesive

Pompa de răcire 538 0314 10 este etanșată cu o garnitură. NU utilizați etanșări suplimentare.

Utilizarea unor elemente de etanșare suplimentare va duce la pătrunderea forțată a acestora între carcasă și protecția din plastic care ghidează fluxul lichidului de răcire (Fig. 2), cauzând deformarea protecției. Când pompa intră în funcțiune, protecția din plastic se presează înspre rotor, deteriorându-se sau distrugându-se complet. Aceasta duce inevitabil la cedarea pompei de răcire. Fragmentele de plastic vor trece în sistemul de răcire, putând genera alte defecțiuni.

Consultați și Informații Service INA 0162.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!**

SC Schaeffler Romania SRL  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0167