



## SERVICE INFO – INA 0179



# Rolă întinzătoare cu design similar

## Caracteristici distinctive

Producător: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

### Modele:

Audi: A2, A3, A4, A6  
 Ford: Galaxy  
 Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo  
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
 Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan

Motorizare: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI

### Nr. identificare

piesă: 531 0396 20 + 533 0039 10  
 531 0436 20 + 533 0035 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La vehiculele enumerate aici, aveți grijă întotdeauna să respectați combinația specificată dintre fulia întinzătorului și amortizorul de vibrații respectiv.

Fulia întinzătorului și amortizorul de vibrații se potrivesc perfect între ele și numai combinația corectă garantează distribuția cea mai uniformă posibilă a gazelor.

O configurație mixtă poate duce la creșterea uzurii sau chiar la defectarea unor componente ale sistemului de distribuție.

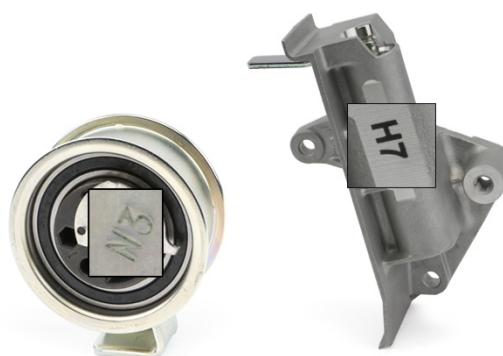


Figura 1: Fulia întinzătorului 531 0396 20, cu amortizorul de vibrații 533 0039 10



Figura 2: Fulia întinzătorului 531 0436 20, cu amortizorul de vibrații 533 0035 10

Nr. reper întinzător	Cod ident. excentric	Culoare excentric	Nr. reper amortizor	Cod ident. amortizor
531 0396 20	N3	argintiu	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	negru	533 0035 10	H4

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

### Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
 www.schaeffler.ro/aftermarket