



professional

Silen blok

odgovara za tipove vozila

VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Škoda Fabia (6Y/5J)




PROBLEM

Prilikom vožnje kod osovine se javlja buka i škripanje.

I

STARI

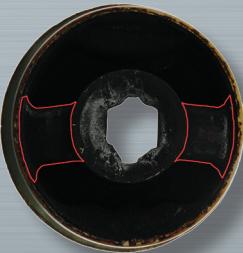

UZROK

Proizvođači vozila često prave silen blokove koji nisu dovoljno otporni. Na skraćenje njihovog veka trajanja utiču i loši vremenski uslovi kao i stanje puteva. Originalna verzija (uporedni br. 6Q0 407 183 A) imala je dva gumenih umetka (slika 1), koji bi mogli da puknu pod velikim opterećenjem (slika 2). Ova verzija je izmenjena kod VW.

2

STARI



Neispravan silen blok

REŠENJE

SWAG preporučuje korišćenje novog silen bloka SWAG br. 30 93 1253 (uporedni br. 1K0 407 183 E). Ojačani silen blok ima četiri gumenih umetka i može da izdrži veća opterećenja čak i usled loših vremenskih uslova i loših stanja puteva (slika 3).

3

NOVI



SWAG br. 30 93 1253

uporedni br. 1K0 407 183 E

NAPOMENA PRILIKOM MONTAŽE

Položaj ugradnje silen bloka je izmenjen, o čemu treba voditi računa prilikom ugradnje. Dodatne informacije možete pronaći na priloženom SWAG Info.