



Service-Info



Koelmiddelpomp 538 0314 10

Uitval door extra aangebracht dichtmiddel

Fabrikanten: Chevrolet, Opel

Modellen:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motoren: 1.2, 1.4

Artikelnr.: 538 0314 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus



Fig. 1: 538 0314 10 - koelmiddelpomp met meegeleverde vlakke afdichting

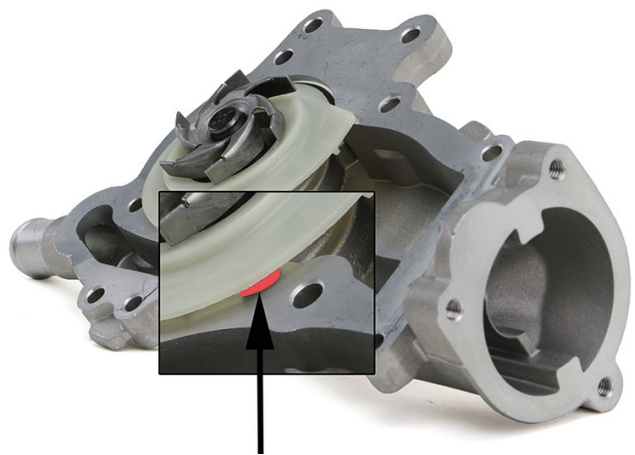


Fig. 2: Loszittende kunststof dichtingsplaat door overtollig afdichtmiddel

De koelmiddelpomp 538 0314 10 is voorzien van een vlakke afdichting en bij het inbouwen mag GEEN extra afdichtmiddel worden gebruikt.

Anders wordt bij de montage overtollig afdichtmiddel tussen de behuizing en de stromingsgeleidende kunststof dichtingsplaat (Fig. 2) geperst. Deze wordt dan tijdens het rijden door het draaiende schoepenwiel beschadigd of geheel vernield waarna de koelmiddelpomp uitvalt. Stukken van de kunststof plaat kunnen in het koelmiddelcircuit terechtkomen en vervolgens schade veroorzaken.

Zie hiervoor ook service-info INA 0162.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl